



## Полупроводниковый датчик Microcell

**Технические данные полупроводниковых датчиков □Microcell.**

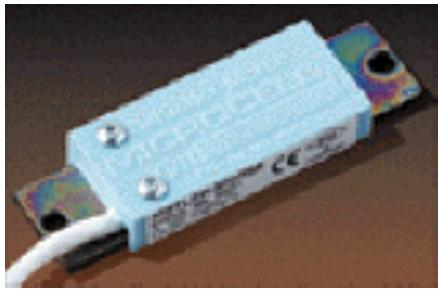

**Microcell**

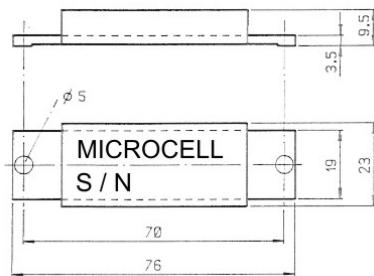

### Тип КМ 503

Рабочее напряжение	12 V/DC
Питание	4,0 mA (при 12 V-питании)
Материал	Сталь (AISI 1018), нерж. сталь или алюминий
Выход сигнала при ном. нагрузке	+/- 100 mV 10N/qmm (+/-1%)
Выход сигнала без нагрузки	+/- 25 mV
Максимальная область измерения	+/-70N/qmm
Нулевой пункт	+/-0,1 mV/°K
Линейная погрешность	+/- 0,1% от номинальной нагрузки
Способность к репродукции	+/- 0,05% от номинальной нагрузки
Подключение	3-жильное са. 1,70 м длины
Защита	IP65 с крышкой
Сопротивление при комн. Температуре	чёрный-красный 3,8 КОм Чёрный-белый 8,4 Ком Белый-красный 8,4 Ком

### Внешние условия:

Раб. Температура	-30°C до +60°C
Темпер. хранения в помещении	-30°C до +60°C
Область компенсир. темпер.	-18°C до +38°C
Max. допуст. влажность воздуха	95%

В поставку входит датчик, защитная крышка, 2 болта с шайбами, смазка .

Для монтажа необходим следующий инвентарь:

- шлифовальная машина
- дрель
- сверло диаметром 3,5мм
- мечик 8/32 UNC/DIN2182
- шаблон
- КМ (тестприбор) для контроля выходящего напряжения

Шаблон, сверло, мечик и тестприбор могут быть заказаны отдельно.

## Инструкция по монтажу

Найдите подходящее место на опоре для закрепления датчика. Оно должно быть доступным для сверления и возможностью удаленным от растяжек и окончаний опоры. Место крепления датчика должно быть свободным от лака, ржавчины и загрязнения. С помощью щлифовальной машины зачистите



место  
крепления  
(примерно 25  
x 80мм).

Если опоры имеют неровности (круглые опоры) необходимо выровнять место крепления датчика. Датчик закрепляется на опору с помощью двух болтов.

Для сверления отверстий убедительно рекомендуем использовать шаблон. Кроме этого для закрепления советуем использовать только

поставленные вместе с датчиком болты (UNC), так как они могут выдерживать повышенные нагрузки.

Наметьте и просверлите перпендикулярно к плоскости опоры (с помощью шаблона) верхнее отверстие 3,5мм

Нарежьте мечиком резьбу в просверленном отверстии и закрепите болтом шаблон. С помощью уровня установите шаблон вертикально и просверлите второе отверстие.

Нарежте резьбу в о втором отверстии. Убедитесь, что поверхность крепления абсолютно гладкая, при необходимости зачистите еще раз от стружки.

Для предотвращения попадания влаги и коррозии смажте поверхность в месте крепления вазелином



Установите датчик на место крепления (провод выходит снизу) и затяните болты поочередно вначале от руки.

Соедините провода на тестер: без нагрузки выходящий сигнал должен находиться в пределах от +/-50mV. При максимальной нагрузке диапазон составляет +/-700mV.

При затягивании болтов в некоторых случаях (при большой нагрузке на опору) необходимо загрузить датчик.

После того, как болты затянуты устанавливается крышка. Используйте для этого входящий в поставку силикон. Убедитесь, что крышка плотно, без щелей сидит на опоре, в избежании попадания влаги.