

Цифровой графический измерительный прибор для мозаичных групп согласно DIN ш75 x в25 мм.

Возможности


- Различные входные функции (0 - 2 В=, 0 - 10 В=, 1 - 5В=, 0 - 1мА=, 4 - 20мА=)
- Функция предустановки (установка Верхнего/Нижнего пределов)
- Макс. дисплейные значения -999 ~ 9999
- Функция ошибка дисплея и функция самодиагностики
- Встроенный микропроцессор обеспечивает высокое качество.
- Точность дисплея $F \cdot S + 0.2\% \text{ rdg} + 1 \text{ разряд}$



Перед включением ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" в руководстве по эксплуатации.



Коды для заказа

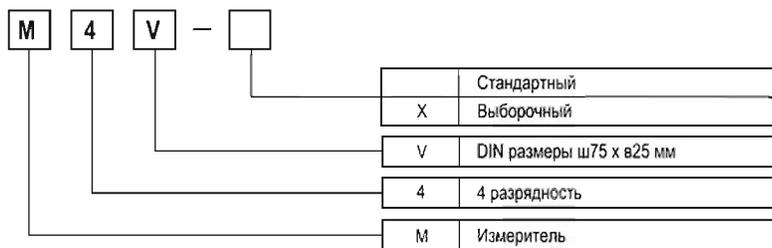


*It is enable to customized with another specifications except for standard one.

Сецификация

Серия		M4V
Измеряемые функции		Пост. Вольт, Пост. Ампер 4 - 20мА=, 1 - 5 В=
Питание		12-24 В=
Рабочее напряжение		90 - 110% от номинального напряжения
Потребляемая мощность		Менее чем 2 Вт
Индикация		7-сегментная светодиодная (красный)(высота знака 14 мм)
Точность дисплея		0 ~ +50°C : $F \cdot S \pm 0.2\% \text{ (rdg} + 1 \text{ разряд)}$, -10 ~ 0°C : $F \cdot S \pm 0.3\% \text{ (rdg} + 1 \text{ разряд)}$
Время выборки		0,5 сек
Метод установки		Клавишами S/W
Макс. доп. значение на входе		150% от измерений на входе
Самодиагностика		Индикация ошибки
Входное сопротивление		Мин. 100 МОм на 500 В=
Пробивное напряжение		2000 В за 1 мин. При 50/60Гц
Помехозащита		$\pm 300\text{В}$ длительностью не более 1мсек., при имитации помех
Виброустойчивость	Предельная	Амплитудой не более 0,75мм, частотой 10-50Гц по любой оси в течение 1 часа
	Допустимая	Амплитудой не более 0,5мм, частотой 10-50Гц по любой оси в течение 10 мин.
Ударопрочность	Предельная	Не более 300м/сек (30G) 3 раза по любым из 3-х направлений
	Допустимая	Не более 100м/сек (10G) 3 раза по любым из 3-х направлений
Рабочая температура		-10 - +50°C (без замораживания)
Температура хранения		- 25 - +60°C (без замораживания)
Влажность		35 - 85%RH
Вес		Около 83г

Графический щитовой измеритель

Размеры

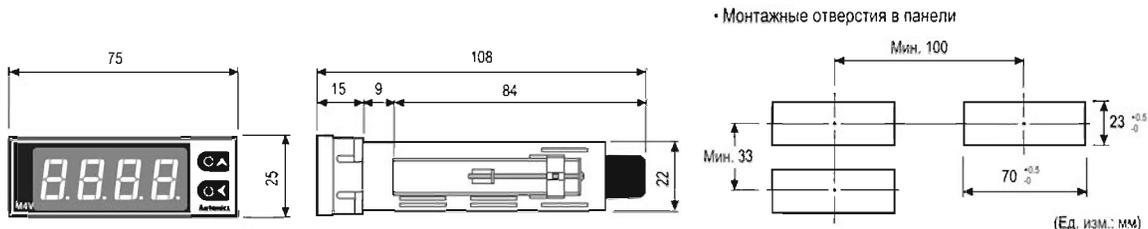

* Крепится на мозаичную графическую панель. Выполняйте монтаж устройства на обычную панель надлежащим образом.

Входной сигнал и подключение

Вход	Дисплей	Подключение
0-2В=	0-20	0-2В=, 1-5В=, 0-10В= + ↓ - ↓ Питание ↓ - ↓ + ↓
1-5В=	1-50	
0-10В=	0-10	
0-1мА=	1мА	0-1 мА= + ↓ - ↓ Питание ↓ - ↓ + ↓
4-20мА=	4-20	4-20 мА= + ↓ - ↓ Питание ↓ - ↓ + ↓

Параметры по умолчанию (заводская установка)

<i>In-t</i>	0-20	<i>dot</i>	0.0
<i>L-SC</i>	0.0	<i>In-b</i>	00
<i>H-SC</i>	100.0	<i>LoC</i>	oFF

Отображение ошибок

Когда на измерительный вход подается недопустимый сигнал, на дисплее отображается "Error" (Ошибка).


Ошибка индицируется в следующих случаях

- Уровень входного сигнала ниже минимального допустимого значения.
Пример. Если подан ток 2 мА=, когда выбран диапазон измерения 4-20 мА=: мигает "LLLL" .
- Уровень входного сигнала выше максимального допустимого значения.
Пример. Если подан ток 22 мА=, когда выбран диапазон измерения 4-20 мА=: мигает "NNNN" .
- Если микросхема памяти повреждена в результате воздействия высокочастотных или мощных импульсных помех: мигает "Er-E" .

Отмена отображения ошибки

- Так как ошибки "NNNN" и "LLLL" отображаются в случае выхода входного сигнала за допустимый диапазон измерения, эти индикаторы автоматически исчезают, когда входной сигнал возвращается в границы допустимого диапазона.
- В случае отсоединения или повреждений в цепи измерительного входа отображается "ouEr" . Отключите питание и проверьте измерительный вход.
- В случае повреждения данных в микросхеме памяти отображается "Er-E" .
Ошибка "Er-E" не может быть устранена пользователем самостоятельно. Ремонт должен быть выполнен нашим специалистом.

Описание параметров

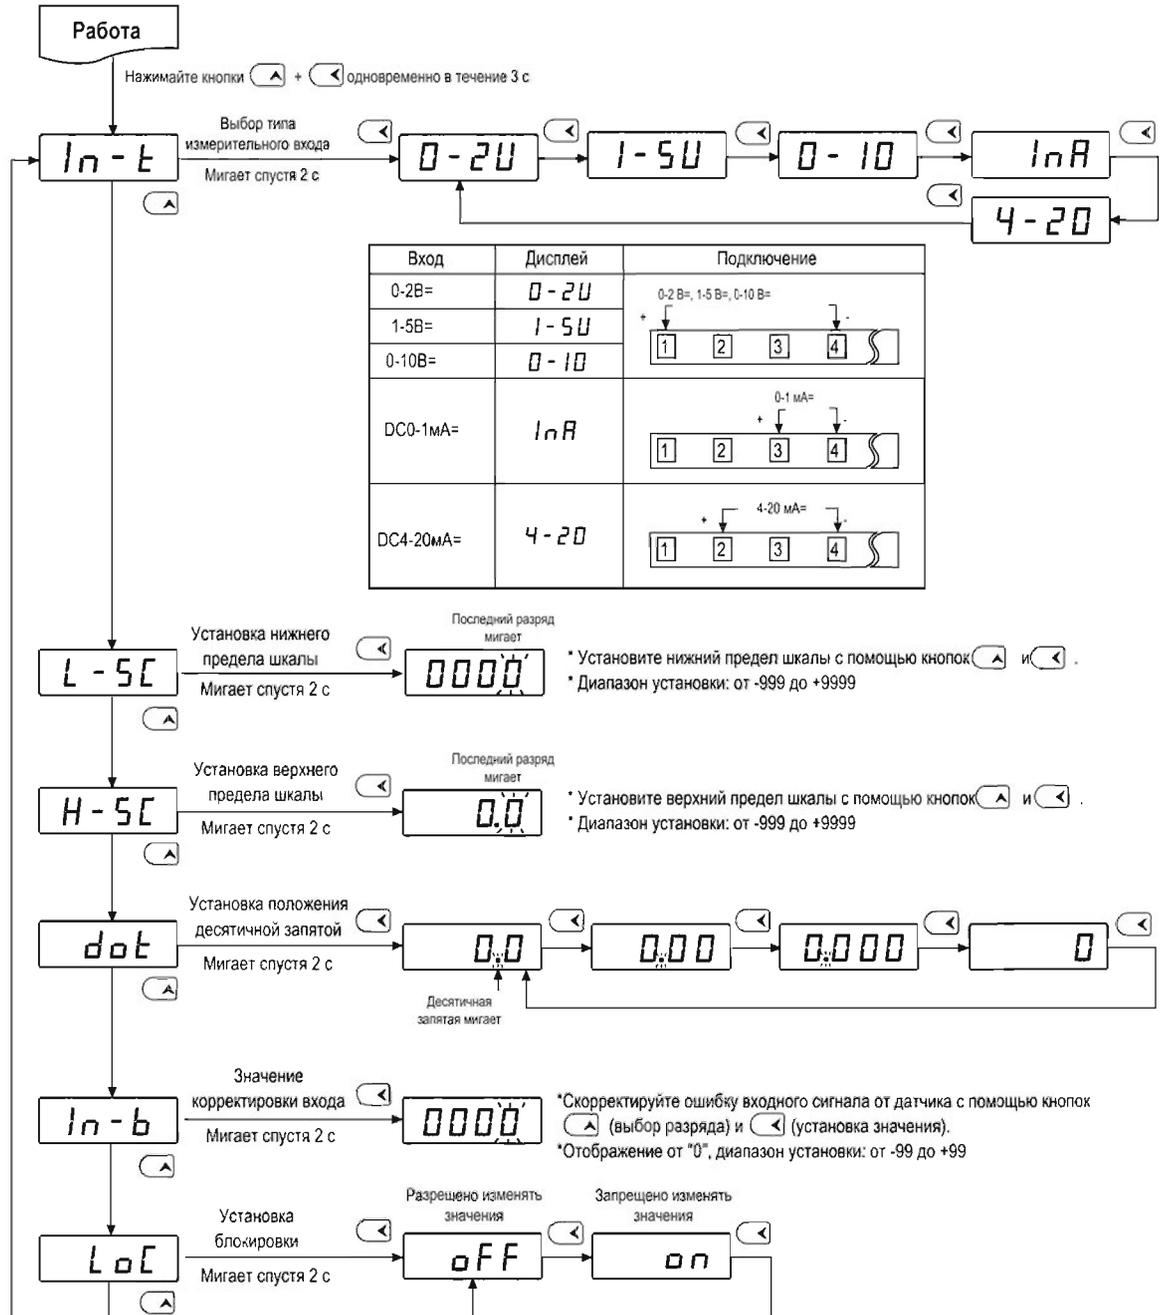


Способ изменения установленных значений

1. После перехода в режим настройки параметра выберите разряд кнопкой C3 (выбранный разряд мигает) и установите значение кнопками \leftarrow и \rightarrow
2. Завершив установку значения параметра, удерживайте нажатой кнопку \rightarrow в течение 2 с. Значение параметра будет сохранено, и произойдет переход к следующему параметру.
3. Чтобы вернуться в режим измерений после изменения (установки) значения какого-либо параметра, удерживайте нажатой кнопку \rightarrow в течение 2 с.
 - * Чтобы вернуться в режим измерений без изменения установленного значения, удерживайте нажатой кнопку \rightarrow в течение 2 с.
 - * Чтобы проверить установленное значение какого-либо параметра без его изменения, нажимайте кнопку \rightarrow в течение 2 с один раз, а затем второй раз. В случае непрерывного нажатия переход к следующему параметру не происходит, прибор возвращается в режим Работа.
 - * Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 60 с, прибор вернется в режим измерений.

Функция масштабирования

Данная функция позволяет установить соответствие между верхней и нижней границами измеряемого сигнала и верхним и нижним предельными значениями отображаемого результата измерения.

Если измеряемый сигнал изменяется в диапазоне от a до b , а отображаемое значение - от A до B , то при значении " a " будет отображаться A , а при значении " b " будет отображаться B (см. графики ниже).

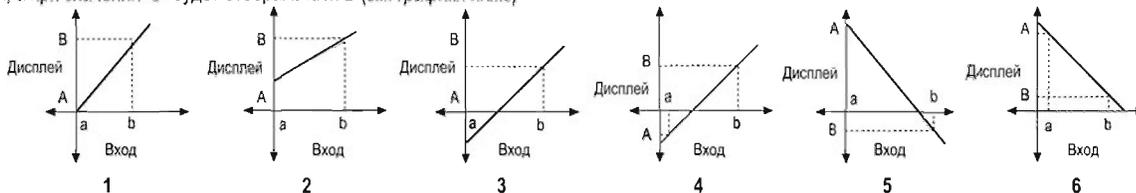


Пример: отображение определенного значения при определенном значении входного сигнала (не "0") с помощью функции масштабирования.

Измерительный вход	Установка пределов шкалы	Дисплей	График
0-10В=	Нижний предел: 0 Верхний предел: 200	0 ~ 200	1
	Нижний предел: 50 Верхний предел: 200	50 ~ 200	2
	Нижний предел: -100 Верхний предел: 200	-100 ~ 200	3
	Нижний предел: 200 Верхний предел: -50	200 ~ -50	5

*Диапазон установки пределов шкалы L-SC (нижний предел): от -999 до +9999, H-SC (верхний предел): от -999 до +9999, однако L-SC и H-SC должны отличаться.

Выполнение подключения

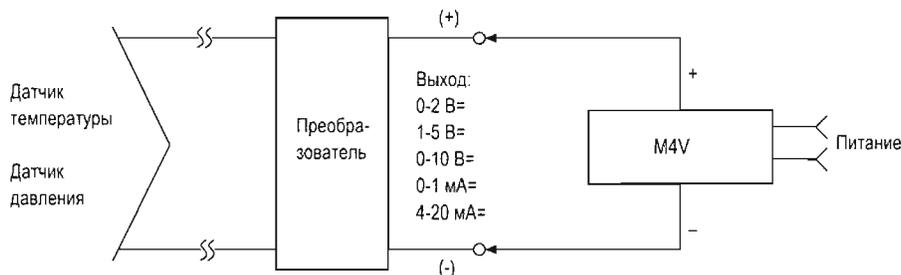

Указания по надлежащему использованию

- Перед приобретением щитового измерителя ознакомьтесь с настоящим каталогом.
- Окружающие условия
 - Осуществляйте эксплуатацию данного изделия при температуре окружающей среды от -10 до 50°C и при относительной влажности от 35 до 85%. Наиболее важным условием обеспечения точности измерений является близость температуры к значению 20°C.
 - Не допускайте образования конденсата вследствие резкого перепада температуры.
 - Не допускайте воздействия чрезмерно высокой вибрации или сильных ударов.
 - Избегайте эксплуатации в местах скопления грязи, пыли, химических веществ или газов, приводящих к разрушению электрических элементов.
 - Не используйте данное изделие в местах, где уровень напряжения или уровень помех выходят за допустимые пределы. Это может привести к нарушению работы прибора.

• Хранение

Осуществляйте хранение данного изделия при температуре окружающей среды от -20 до 60°C и при относительной влажности от 35 до 85%. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей при хранении. Храните изделие в упаковке, в его первоначальном состоянии.

• Линия входного сигнала

При большой протяженности входной цепи или большой интенсивности помех должен использоваться экранированный кабель.

